

SERVICE BULLETIN

<input checked="" type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/>	Sold	<input checked="" type="checkbox"/>	Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	Only if Encountered				
<input type="checkbox"/>	Information Only				

An: Alle Händler und Kunden
Bulletin-Nummer: B170040A-11
Datum: 28. August 2017
Marken: McCulloch
Produkt: Gasbetriebene Trimmer
Herstellungszeitraum: 1-Mrz-2017 bis 20-Jul-2017
Betroffene Märkte: Weltweit außer Nordamerika

Hintergrund:

Eine Komponente im Startsystem (Starterklinke) könnte sich beim Anlassen oder Betrieb des Trimmers lösen und/oder brechen. Dies kann zu Problemen beim Starten und bei laufendem Motor führen.

Service Bulletin Anweisungen:

- Maßnahmen erforderlich: Für Geräte in Ihrem Lagerbestand, die nicht an Kunden verkauft wurden, sind Servicemaßnahmen erforderlich.
- Nur, wenn festgestellt: Für alle an Kunden verkaufte Geräte sind Servicemaßnahmen nur dann auszuführen, wenn erforderlich.
- Zu den Servicemaßnahmen gehört die Installation einer neuen Starterklinke/Brückenbaugruppe.
- Prüfen Sie auch andere Bauteile im Bereich des Fehlers auf Schäden, und ersetzen Sie alle beschädigten Teile.

Garantieberichterstattung:

Servicemaßnahmen müssen anhand des Garantieverfahrens von Husqvarna gemäß diesen Informationen durchgeführt werden:

- Komponenten-Code: **226 – Starterklinken**
- Fehlercode: **92 – Austausch des Teils auf Wunsch von Husqvarna**
- Garantiertyp (verkauft, unter Garantie): **1 – Garantie**
- Garantiertyp (verkauft, außerhalb der Garantie): **6 – Kulanz**
- Garantiertyp (Lagerbestand, nicht verkauft): **04 – Vom Werk angefordert**
- Zulässige Arbeitseinheiten: **3 (18 Minuten)**

Zu bestellende Teile:

- Für jedes Produkt ist eine 1 Starterklinken-Brückenbaugruppe, Teilenummer **503873305**, erforderlich.

Werkzeuge und Einzelheiten zu Servicemaßnahmen:

- Bestellen Sie Kolbenanschlag Teilenummer 504910605 (oder verwenden Sie etwas Ähnliches, das in ein 14-mm-Zündkerzenloch passt), der durch das Zündkerzenloch eingefügt wird, um das Anhalten der Kolbenbewegung zu unterstützen.
- Die Installation der Starterklinken-Brückenbaugruppe erfolgt mit einem 10-mm-Steckschlüssel mit einem Drehmoment von 7-8 Nm.
- Ziehen Sie die beiden oberen Schrauben des Startvorrichtungsgehäuses mit einem T25-Bit mit einem Drehmoment von 4-6 Nm an.
- Ziehen Sie die untere Schraube des Startvorrichtungsgehäuses mit einem Drehmoment von 1,1-2,2 Nm an und verwenden Sie dabei ein Werkzeug mit langsamer Drehzahl (max. 300 U/min), oder ziehen Sie sie per Hand an.

Betroffene Seriennummern:

- 17060NXXXXX bis 17201NXXXXX (Seriennummernformat: **17** = Produktionsjahr, **060** = Laufender Tag des Jahres (060/365) – 1-Mrz-2017, **201** = Laufender Tag des Jahres (201/365) – 20-Jul-2017)

Hinweis: Wenn sich das Produkt im Seriennummernbereich befindet und die äußere Verpackung einen grünen Punkt oder eine Markierung aufweist, wurde das Produkt bereits gewartet.

Betroffene Modelle:

Marke	Modell-name	Modell-nummer
McCulloch	B28PS	966778401