

BULLETIN DE SERVICE

<input checked="" type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input checked="" type="checkbox"/> Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	Only if Encountered		
<input type="checkbox"/>	Information Only		

Destinataire : Tous les concessionnaires et clients
 Numéro du bulletin : B170040A-11
 Date : 28 août 2017
 Marques : McCulloch
 Produit : Taille-haies à essence
 Dates de production : 1er mars 2017 au 20 juil 2017
 Marché(s) concerné(s) : Tous sauf Amérique du Nord

Contexte :

Un composant du système de démarrage (cliquet du lanceur) peut sortir de son emplacement et/ou se casser pendant le démarrage ou l'utilisation du taille-haie. Cela peut entraîner des problèmes de démarrage et de fonctionnement du moteur.

Instructions du bulletin de service :

- Actions requises : Pour les unités concernées dans votre inventaire et non vendues à un client, un entretien est requis.
- Si le problème est rencontré : Pour les unités concernées vendues à un client, l'entretien est requis uniquement si nécessaire.
- L'entretien comprend l'installation d'un nouvel ensemble pont/cliquet de lanceur.
- Contrôlez la présence de dommages sur les autres composants dans la zone de la panne et remplacez toutes les pièces endommagées.

Rapport de garantie :

L'entretien doit être effectué par l'intermédiaire de la procédure de garantie d'Husqvarna en utilisant uniquement les informations suivantes :

- Code du composant : **226 – Cliquets de lanceur**
- Code de défaut : **92 - Échange de pièce à la demande de Husqvarna**
- Type de garantie (vendu, dans la garantie) : **1 – Garantie**
- Type de garantie (vendu, hors garantie) : **6 – Courtoisie**
- Type de garantie (inventaire non vendu) : **04 – Demande d'usine**
- Unités de main-d'œuvre autorisées : **3 (18 minutes)**

Pièces à commander :

- Pour chaque produit, 1 ensemble pont/cliquet de lanceur portant la référence **503873305** est nécessaire.

Informations sur les outils et l'entretien :

- Commandez une butée de piston avec le numéro de pièce de rechange 504910605 (ou utilisez une pièce similaire adaptée à l'orifice de la bougie de 14 mm) et insérez-la dans l'orifice de la bougie pour aider à arrêter le mouvement du piston.
- Installez l'ensemble pont/cliquet de lanceur à l'aide d'une douille de 10 mm et serrez à un couple compris entre 7 et 8 Nm (60 et 70 in-lbs).
- Serrez les 2 vis situées sur la partie supérieure du corps du lanceur à l'aide d'un embout T25, à un couple compris entre 4 et 6 Nm (35 et 55 in-lbs).
- Serrez la vis située sur la partie inférieure du corps du lanceur à un couple compris entre 1,1 et 2,2 Nm (10 et 20 in-lbs), à l'aide d'un outil à rotation lente (300 tr/min max.) ou serrez à la main.

Numéros de série concernés :

- 17060NXXXXX à 17201NXXXXX (format du numéro de série : **17** = Année de fabrication, **060** = Jour de l'année (060/365) – 1 mars 2017, **201** = Jour de l'année (201/365) – 20 juil 2017)

Remarque : Si le produit est compris dans la plage de numéros de série et qu'un marquage ou point vert est visible sur l'extérieur, le produit a déjà été réparé.

Modèles concernés :

Marque	Nom du modèle	Numéro de modèle
McCulloch	B28PS	966778401