

## SERVICE BULLETIN

<input checked="" type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input checked="" type="checkbox"/> Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	Only if Encountered		
<input type="checkbox"/>	Information Only		

Para: Todos os revendedores e clientes  
 Número do boletim: B170040A-11  
 Data: 28-Ago-2017  
 Marcas: McCulloch  
 Produto: Aparadores a gasolina  
 Datas de produção: 1-mar-2017 a 20-jul-2017  
 Mercado(s) afetado(s): Em todo o mundo exceto América do Norte

### Fundamentação:

Um componente no sistema de arranque (preendedor de arranque) pode deslocar-se para fora do lugar e/ou partir durante o arranque ou funcionamento do aparador. Isto pode causar problemas no arranque e no funcionamento do motor.

### Indicações do Service Bulletin:

- Ação necessária: É necessário serviço de manutenção para as unidades afetadas no seu inventário que não tenham sido vendidas a consumidores.
- Apenas se detetado: Para as unidades afetadas vendidas a consumidores, o serviço de manutenção é solicitado apenas se for necessário.
- O serviço de manutenção inclui a instalação de um novo conjunto da ponte/preendedor de arranque.
- Verifique se existem danos noutros componentes na área da avaria e substitua todas as peças danificadas.

### Elaboração do relatório de garantia:

É necessário efetuar o serviço de manutenção através do processo de garantia da Husqvarna utilizando apenas esta informação:

- Código do componente: **226 – prendedores de arranque**
- Código da avaria: **92 – Substituição de peça após pedido pela Husqvarna**
- Tipo de garantia (vendido, dentro da garantia): **1 – Garantia**
- Tipo de garantia (vendido, fora da garantia): **6 – Política de boa vontade**
- Tipo de garantia (inventário não vendido): **04 – Solicitada pela fábrica**
- Unidades de mão-de-obra permitidas: **3 (18 minutos)**

### Peças a encomendar:

- Para cada produto, é necessário 1 conjunto da ponte do preendedor de arranque com o número de peça **503873305**.

### Detalhes das ferramentas e do serviço de manutenção:

- Encomende o serviço de manutenção do batente do pistão com o número de peça 504910605 (ou utilize algo semelhante que encaixe num orifício da vela de ignição de 14 mm) para ser introduzido através do orifício da vela de ignição para auxiliar na paragem do movimento do pistão.
- Instale o conjunto da ponte do preendedor de arranque utilizando uma tomada de 10 mm com um binário de 7-8 Nm (60-70 pol-lbs).
- Aperte os 2 parafusos superiores existentes do alojamento do dispositivo de arranque utilizando uma broca T25 com um binário de 4-6 Nm (35-55 pol-lbs).
- Aperte o parafuso inferior existente do alojamento do dispositivo de arranque com um binário de 1,1-2,2 Nm (10-20 pol-lbs), com uma ferramenta de rpm lentas (máximo 300) ou aperte manualmente.

Intervalo dos números de série afetados:

- 17060NXXXXX a 17201NXXXXX (Formato do número de série: **17** = ano de produção, **060** = dia consecutivo do ano [060/365] – 1-Mar-2017, **201** = dia consecutivo do ano [201/365] – 20-Jul-2017)

Nota: Se o produto se encontrar na gama de números de série e a caixa exterior apresentar um ponto ou marca verde, o produto já foi sujeito a tarefas de manutenção.

Modelos afetados:

Marca	Nome do modelo	Número do modelo
McCulloch	B28PS	966778401