

BULETIN DE SERVICE

<input checked="" type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/>	Sold	<input checked="" type="checkbox"/>	Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	Only if Encountered				
<input type="checkbox"/>	Information Only				

Către: Toți distribuitorii și clienții
 Buletinul nr.: B170040A-11
 Data: 28.08.2017
 Mărci: McCulloch
 Produs: Trimmere alimentate cu benzină
 Datele de producție: 01.03.2017 - 20.07.2017
 Piețele afectate: În întreaga lume cu excepția Americii de Nord

Istoric:

O componentă din sistemul de pornire (clichet de pornire) se poate deplasa de la locul ei și/sau se poate rupe în timpul pornirii sau utilizării trimmerului. Acest lucru poate cauza probleme la pornirea și funcționarea motorului.

Indicații din buletinul de service:

- Acțiune necesară: Pentru unitățile afectate din inventarul dvs., care nu au fost vândute clienților, este necesară repararea.
- Numai dacă este cazul: Pentru unitățile afectate care au fost vândute clienților, repararea trebuie efectuată numai dacă este necesar.
- Repararea include instalarea unui nou ansamblu clichet de pornire/punte.
- Verificați dacă există și alte componente deteriorate în zona defecțiunii și înlocuiți toate componentele deteriorate.

Raportarea pentru garanție:

Repararea trebuie realizată în cadrul procesului de garanție Husqvarna, folosind doar aceste informații:

- Cod componentă: **226 - Clichete de pornire**
- Cod defect: **92 - Schimbarea componentelor la cererea Husqvarna**
- Tip de garanție (vândute, în garanție): **1 - Garanție**
- Tip de garanție (vândute, în afara garanției): **6 - Reputație**
- Tip de garanție (inventar nevândut): **04 - Solicitată de fabrică**
- Unități de manoperă permise: **3 (18 minute)**

Componente de comandat:

- Pentru fiecare produs, este necesar 1 ansamblu clichet de pornire/punte, cod produs **503873305**.

Detalii instrumente și reparare:

- Comandați remedierea opririi pistonului, cod produs 504910605 (sau utilizați ceva similar care trebuie să încapă într-un orificiu de bujie de 14 mm) pentru a fi introdus prin orificiul bujiei pentru a ajuta la oprirea mișcării pistonului.
- Instalați ansamblul clichet de pornire/punte cu ajutorul unei chei de 10 mm cu un cuplu de 7-8 Nm (60-70 in-lb).
- Strângeți cele 2 șuruburi existente în zona superioară a carcasei demarorului cu ajutorul piesei T25 cu un cuplu de 4-6 Nm (35-55 in-lb).
- Strângeți șurubul existent în zona inferioară a carcasei demarorului la un cuplu de 1,1-2,2 Nm (10-20 in-lb), cu un instrument cu turație mică (300 max.) sau strângeți cu mâna.

Interval de serii afectate:

- 17060NXXXXX - 17201NXXXXX (format serie: **17** = anul de fabricare, **060** = ziua consecutivă din an (060/365) - 01.06.2017, **201** = ziua consecutivă din an (201/365) - 20.07.2017)

Notă: Dacă produsul se încadrează în intervalul de serii și pe cutia exterioră există un punct sau marcaj verde, produsul a fost deja reparat.

Istoric revizuirii

RevA 28.08.2017 Buletinul a
fost creat

Modele afectate:

Marcă	Numele modelului	Numărul modelului
McCulloch	B28PS	966778401

Istoric revizuirii

RevA 28.08.2017 Buletinul a
fost creat